

ECI-330/331 インクカートリッジ ご使用上の注意

インクカートリッジは、完全に「インク切れ」になるまで使い切って交換してください

■ インクカートリッジ交換方法

- ① インクカートリッジはインク切れまで使い切ってから交換してください。

下記のサポート番号表示がされましたらインク交換のタイミングです。

- ・サポート番号=1600 「インクがなくなった可能性があります。」
- ・サポート番号=1688 「インクがなくなりました。」
- ・サポート番号=1689 「インクなしを検知しました。」

ご注意：

インク残量表示に『！』マーク（インクが少ない状態）が出ている段階では、交換しないでください。

交換が必要な色には、プリンターモニター上に『↓』印や『×』印が表示されます。

サポート番号	1600	サポート番号	1688	サポート番号	1689
インクがなくなった可能性があります インクタンクの交換をお勧めします			インクがなくなりました インクタンクを交換してください		インクなしを検知しました インクタンクを交換してください
					

- ② プリンターのスキャナーユニットを開け、インクカートリッジを交換してください。
新しいインクカートリッジの取り付けが出来ましたら、スキャナーユニット/カバーを閉じます。

■ 新しいインクカートリッジに交換した際にエラーが表示された場合

- ① インクカートリッジ交換後、プリンターモニターに下記の「インクなし」メッセージが表示された場合は、インクカートリッジを取り外し、再度取り付け直してください。

サポート番号	1600	サポート番号	1688	サポート番号	1689	サポート番号	1730
インクがなくなった可能性があります インクタンクの交換をお勧めします			インクがなくなりました インクタンクを交換してください		インクなしを検知しました インクタンクを交換してください	BCI-331<C> キヤノン純正インクが使い切られたインクタンク、または 模造品の可能性があります	
							

ご注意：

再取付時、サポート番号=14** 等が表示される場合がありますが、その際は、複数回インクカートリッジを脱着してください。

- ② 「インクタンクが認識できません。」と表示される場合は、端子部分の接触不良の可能性があります。一度取り外し、カチッと音がするま押し込んで再装着してください。

